
YCZK901 发电机转子交流阻抗测试仪

使用说明书



保定市源创电力科技有限公司

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、概 述..... | 3 |
| 二、性能指标..... | 3 |
| 三、仪器原理..... | 4 |
| 四、面板介绍..... | 4 |
| 发电机转子交流阻抗测试仪面板如下..... | 4 |
| 五、试验接线图..... | 5 |
| 六、操作说明..... | 5 |
| 6.1 参数设置 | 6 |
| 6.2 开始测量 | 6 |
| 6.3 查询数据 | 10 |
| 6.4 修改时钟 | 11 |
| 七、维护保养..... | 12 |
| 八、售后服务..... | 12 |
| 九、装箱清单..... | 12 |
| 十、光电转速传感器技术参数及使用说明..... | 12 |

注意事项

- 1、仪器使用前，应认真阅读产品使用说明书，掌握正确的使用方法。
- 2、试验时正确接线。在检查接线正确无误、联接可靠后方可通电。
- 3、在给被试设备升压前，必须在检查调压器确实在零位后，方可开机，以防被试设备和仪器遭受高电压、大电流的冲击。
- 4、正确操作，测试时调压器在测试点附近应均匀慢速升压，确保数据采集的可靠性。
- 5、在测试钳的两根导线中，稍粗的导线为电流线（I1、I2），稍细的导线为电压线（U1、U2）。
- 6、试验中如出现保护动作，必须查明原因排除异常后方可继续试验，不可盲目操作，以免带来不必要的损失。
- 7、非专业维修人员严禁打开机箱修理、换件，以免发生触电或其它事故。

一、概述

发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器，可以全自动、手动（单向或双向）测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率、转速、相位角等参数。本仪器具有以下功能与特点：

- ◆ 测量各种同步发电机、异步电动机绕组在动、静态下的转子交流阻抗及特性曲线。（506A 具备速度测量功能）
- ◆ 旋转鼠标，操作更方便。
- ◆ 可选择快速的自动测量和任意的手动选择测量两种方式。
- ◆ 大屏幕中文菜单界面，实时显示测试数据和曲线。
- ◆ 存储数据、自带微型打印机，实时快速打印测试数据和特性曲线。
- ◆ 根据试验参数自动调整保护动作值，确保设备安全。
- ◆ 可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验。

二、性能指标

- 1、交流阻抗：0~999.9 Ω 0.5 级
- 2、交流电压：0~600V 0.5 级
- 3、交流电流：0~120A 0.5 级
- 4、有功功率：0~72KW 1.0 级
- 5、转速测量：10~10000rpm 0.2 级
- 6、频 率：45~75Hz 0.2 级
- 7、工作电源：AC 220V \pm 10% 50Hz
- 8、体 积：415 \times 225 \times 200mm
- 9、重 量：5kg

三、仪器原理

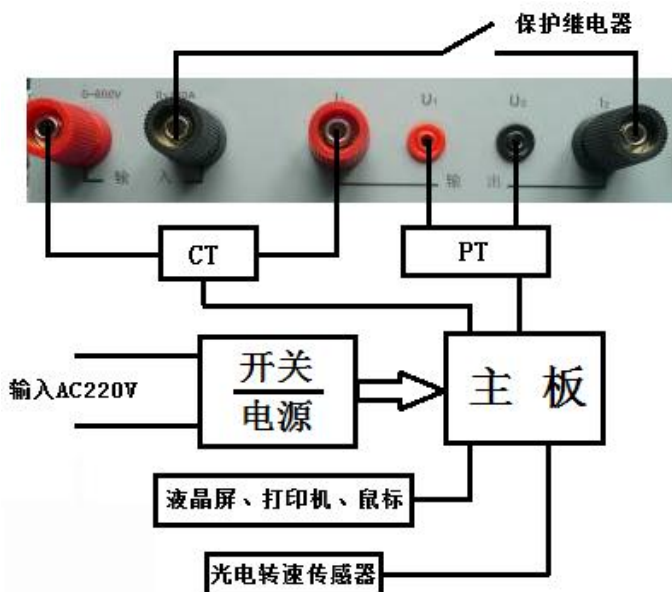


图 3-1 仪器原理框图

四、面板介绍

发电机转子交流阻抗测试仪面板如下

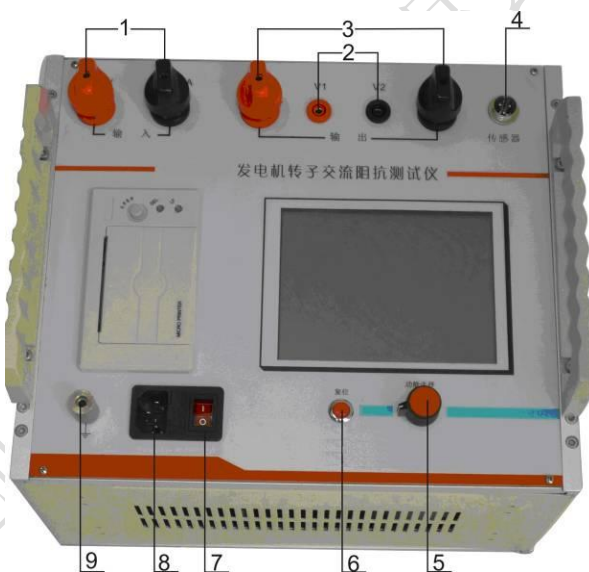


图 4-1 阻抗测试仪面板

- 1、输入端：接调压器的输出端 0~600V。

- 2、测试回路电压测量端钮，量程 0~600V。
- 3、测试回路电流测量端钮，量程 0~120A。
- 4、转速传感器插座（仅带转速型具备此测量功能）
- 5、旋转鼠标按键：用来实现各项功能的操作和参数的设置。

修改数据时，鼠标有两种操作模式：

鼠标“右旋”后，再确认，为不断增加数值；

鼠标“左旋”后，再确认，为不断减小数值；

- 6、复位键
- 7、主机（220V）电源开关。
- 8、主机（220V）电源插座。
- 9、安全接地端钮。

五、试验接线图

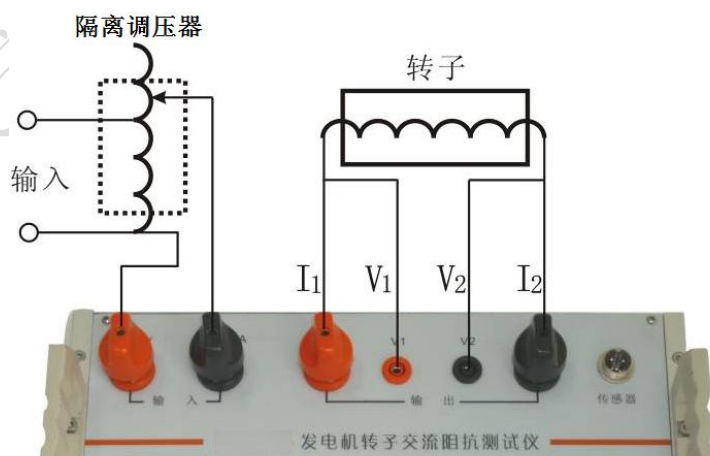


图 5-1 交流阻抗试验接线图

六、操作说明

首先将调压器旋至零位，按照图 5-1 所示接线，检查接线无误后，接通工作电源开关，屏幕显示主画面。



图 6-1 开机主画面



图 6-2 设置参数

6.1 参数设置

进入**设置**栏目，在图 6-2 **设置**菜单中，设置范围或内容如下：

最高电压—其设定值为默认的过压保护动作值；试验中要测试的电压的最大值必须小于该值，范围为 0~600V。

最大电流—其设定值为默认的过流保护动作值；试验中要测试的电流的最大值必须小于该值，范围为 0~120A。

最高转速—指试验中要测试的转速的最大值，范围为 10~10000rpm。

电压步长—在进行电压数据自动采集时，每采样点之间的电压间隔大小。电压步长的取值范围为 5~50V，调整间隔为 5V。

转速步长—在进行数据自动采集时，每采样点之间的电压间隔大小。转速步长的取值范围为 10~500rpm，调整间隔为 10rpm。

录入方式—选**电压步长**或**转速步长**属于自动按步长值记录，选**自选电压**或**自选转速**属于手动人工确定记录；

注意：每次测试仪器最多能采样 50 个点，当最大电压与电压步长之比大于 50 时，仪器将判断参数设置无效。

6.2 开始测量

6.2.1 转速步长方式

以额定转速 3000rpm，转速步长 300rpm，录入方向选**双向**为例，说明操作过程，整个测量过程如下图所示。

当电压超过 10V、转速为 0rpm 时，自动记录 0rpm 是的数据，当转速上升，按转速步长记录数据。

| 转速步长：300rpm | | 转速：2432rpm | | |
|-------------------------------|-------|------------|-------|--|
| 转速rpm | 功耗 | 阻抗 | 增量% | |
| 1) 0 rpm | 280 W | 26.8 Ω | 0% | |
| 2) 300 rpm | 281 W | 27.2 Ω | 1% | |
| 3) 600 rpm | 281 W | 27.0 Ω | -0.7% | |
| 4) 900 rpm | 279 W | 26.9 Ω | -0.4% | |
| 5) 1200 rpm | 285 W | 26.6 Ω | -1% | |
| 6) 1500 rpm | 284 W | 26.4 Ω | -0.9% | |
| 7) 1800 rpm | 300 W | 25.8 Ω | -2% | |
| 8) 2100 rpm | 308 W | 24.6 Ω | -4% | |
| 9) 2400 rpm | 304 W | 24.3 Ω | -1% | |
| L:65.45mH R:13.1Ω Q:1.588 | | | | |
| U:118.7V I: 4.860 A Φ:-57.31° | | | | |

图 6-3 0~2400rpm 时测试数据

| 转速步长：300rpm | | 转速：3011rpm | | |
|-------------------------------|-------|------------|-------|--|
| 转速rpm | 功耗 | 阻抗 | 增量% | |
| 3) 600 rpm | 281 W | 27.0 Ω | -0.7% | |
| 4) 900 rpm | 279 W | 26.9 Ω | -0.4% | |
| 5) 1200 rpm | 285 W | 26.6 Ω | -1% | |
| 6) 1500 rpm | 284 W | 26.4 Ω | -0.9% | |
| 7) 1800 rpm | 300 W | 25.8 Ω | -2% | |
| 8) 2100 rpm | 308 W | 24.6 Ω | -4% | |
| 9) 2400 rpm | 304 W | 24.3 Ω | -1% | |
| 10) 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% | |
| 11) 3000 rpm | 311 W | 24.3 Ω | 0.3% | |
| L:64.73mH R:12.9Ω Q:1.57 | | | | |
| U:120.3V I: 4.992 A Φ:-57.50° | | | | |

图 6-4 600~3000rpm 时测试数据

当升到额定转速（3000rpm）后，开始降速，仪器自动按 300rpm 的步长记录数据，如图 6-5。

| 转速步长：300rpm | | 转速：311rpm | | |
|-------------------------------|-------|-----------|------|--|
| 转速rpm | 功耗 | 阻抗 | 增量% | |
| 12) 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | 0.3% | |
| 13) 2400 rpm | 304 W | 24.3 Ω | 1% | |
| 14) 2100 rpm | 308 W | 24.6 Ω | 4% | |
| 15) 1800 rpm | 300 W | 25.8 Ω | 2% | |
| 16) 1500 rpm | 284 W | 26.4 Ω | 0.9% | |
| 17) 1200 rpm | 285 W | 26.6 Ω | 1% | |
| 18) 900 rpm | 279 W | 26.9 Ω | 0.4% | |
| 19) 600 rpm | 281 W | 27.0 Ω | 0.7% | |
| 20) 300 rpm | 281 W | 27.0 Ω | 0% | |
| L:64.73mH R:12.9Ω Q:1.57 | | | | |
| U:120.3V I: 4.992 A Φ:-57.50° | | | | |

图 6-5 降速试验

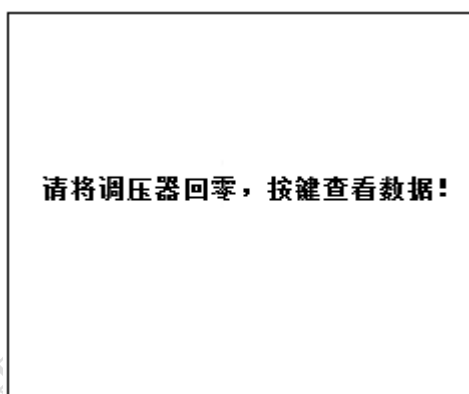


图 6-6 试验完成

当转速降低到低于 300rpm 时，屏幕出现图 6-6 界面，表示试验完成。在图 6-6 下任意操作鼠标，出现图 6-7 界面。

| 转速rpm | | 功耗 | 阻抗 | 增量% |
|--------------|-------|--------|-------|-----|
| 1) 0 rpm | 280 W | 26.8 Ω | 0% | |
| 2) 300 rpm | 281 W | 27.2 Ω | 1% | |
| 3) 600 rpm | 281 W | 27.0 Ω | -0.7% | |
| 4) 900 rpm | 279 W | 26.9 Ω | -0.4% | |
| 5) 1200 rpm | 285 W | 26.6 Ω | -1% | |
| 6) 1500 rpm | 284 W | 26.4 Ω | -0.9% | |
| 7) 1800 rpm | 300 W | 25.8 Ω | -2% | |
| 8) 2100 rpm | 308 W | 24.6 Ω | -4% | |
| 9) 2400 rpm | 304 W | 24.3 Ω | -1% | |
| 10) 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% | |
| 11) 3000 rpm | 311 W | 24.3 Ω | 0.3% | |
| 12) 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% | |

| 转速rpm | | 功耗 | 阻抗 | 增量% |
|--------------|-------|--------|-------|-----|
| 3) 600 rpm | 281 W | 27.0 Ω | -0.7% | |
| 4) 900 rpm | 279 W | 26.9 Ω | -0.4% | |
| 5) 1200 rpm | 285 W | 26.6 Ω | -1% | |
| 6) 1500 rpm | 284 W | 26.4 Ω | -0.9% | |
| 7) 1800 rpm | 300 W | 25.8 Ω | -2% | |
| 8) 2100 rpm | 308 W | 24.6 Ω | -4% | |
| 9) 2400 rpm | 304 W | 24.3 Ω | -1% | |
| 10) 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% | |
| 11) 3000 rpm | 311 W | 24.3 Ω | 0.3% | |
| 12) 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% | |

图 6-7 试验完成查看数据

图 6-8 查看数据下的子菜单

在 6-7 界面下，旋转鼠标，出现图 6-8 界面，子菜单含义如下：

移行：由于屏幕最多只能显示 12 行，如要查看 12 行后的数据，必须选移行，右旋后选移行，行数增加；左旋后选移行，行数减小。

退出：选中后出现图 6-9 界面。

曲线：选中后出现图 6-10 界面。

打印：打印屏幕显示内容。



图 6-9 保存界面

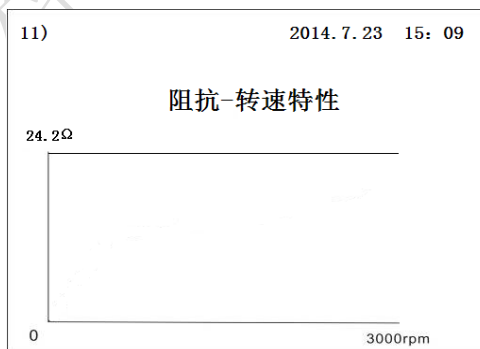


图 6-10 曲线界面

在图 6-9 界面下，选中

退出：回到 6-7 界面。

减1和**加1**：通过加和减将数据存入想要存的组里。

确认：将数据存入选好的组里。

注意事项：

在自动记录模式下，旋转鼠标，出现子菜单，选**录入**后，手动模式将优先。

6.2.2 电压步长方式

以图 6-11 电压步长 20V，录入方向选**上升**为例，说明操作过程：

在转子静止的条件下，使转子承受的电压从 0V，逐渐加压，到电压为 200V 时，仪器自动记录相关电压点的数据。整个测量过程如下图所示。



图 6-11 设置为电压步长

| 电压步长：20V | | 转速：0 rpm | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|----|
| 电压 | 功耗 | 阻抗 | 增量% | |
| 3② | | | | 2② |
| 1) 20.00V | 8.25W | 48.3Ω | 0% | |
| 2) 40.00V | 33.5W | 48.3Ω | 0% | |
| 3) 60.00V | 74.9W | 48.2Ω | -0.2% | |
| 4) 80.00V | 133 W | 48.5Ω | 0.4% | |
| 5) 100.0V | 207 W | 48.5 Ω | 0.1% | |
| 6) 120.0V | 303 W | 47.0Ω | -1% | |
| 7) 140.0V | 400W | 48.1 Ω | 0.5% | |
| 8) 160.0V | 526W | 48.4Ω | 0.5% | |
| 9) 180.0V | 665W | 48.7 Ω | 0.6% | |
| L:16.11mH | | R:48.6Ω | Q:0.1043 | |
| U:190.8V | | I:3.999 A | Φ:-5.933° | |

图 6-12 测试过程一

| 电压步长：20V | | 转速：0 rpm | | |
|------------|-------|-----------|-----------|----|
| 电压 | 功耗 | 阻抗 | 增量% | |
| 3② | | | | 2② |
| 2) 40.00V | 33.5W | 48.3Ω | 0% | |
| 3) 60.00V | 74.9W | 48.2Ω | -0.2% | |
| 4) 80.00V | 133 W | 48.5Ω | 0.4% | |
| 5) 100.0V | 207 W | 48.5 Ω | 0.1% | |
| 6) 120.0V | 303 W | 47.0Ω | -1% | |
| 7) 140.0V | 400W | 48.1 Ω | 0.5% | |
| 8) 160.0V | 526W | 48.4Ω | 0.5% | |
| 9) 180.0V | 665W | 48.7 Ω | 0.6% | |
| 10) 200.0V | 811W | 49.0 Ω | 0.6% | |
| L:16.11mH | | R:48.6Ω | Q:0.1043 | |
| U:190.8V | | I:3.999 A | Φ:-5.933° | |

图 6-13 测试过程二

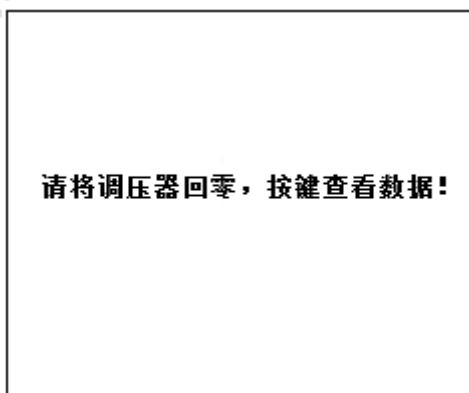


图 6-14 完成实验

6.2.3 自选电压方式

在设置菜单中，将录入方式设为自选电压，如图 6-15：



图 6-15 设置为自选电压

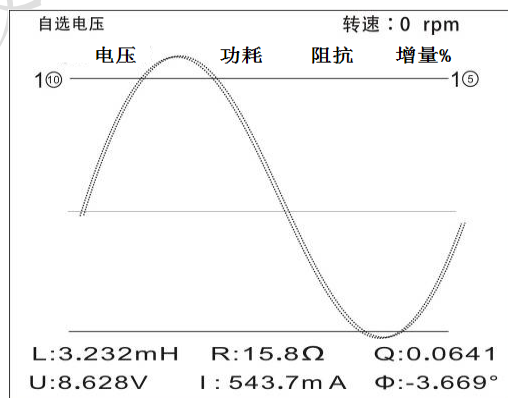


图 6-16 进入测量

进入测量画面，如图 6-16：

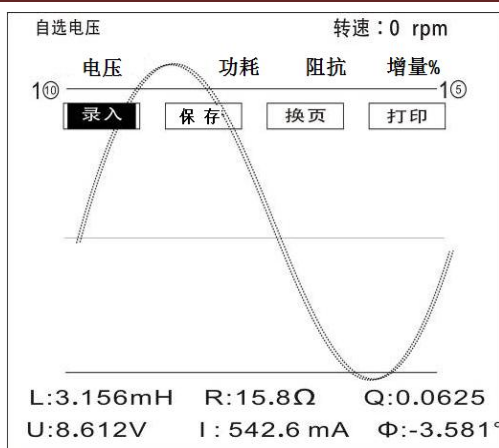


图 6-17 测量界面下的子菜单

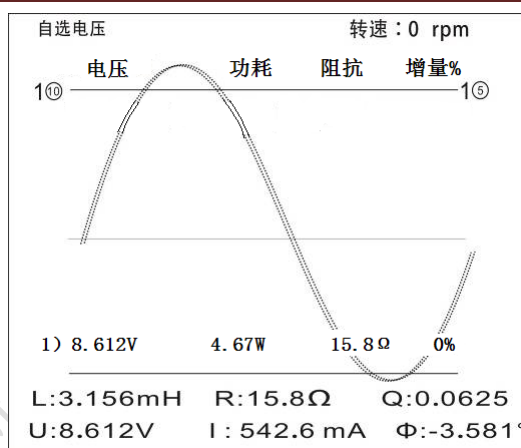


图 6-18 手动录入数据

图 6-17 下四个子菜单用途如下：

录入：将实时值记录下来。

保存：选中后出现 6-9 保存界面。

换页：由于仪器记录的数据有转速、功耗、阻抗、增量、电压、电流、相位差、电抗、串联电阻，而液晶屏只能显示其中的任意 4 列，如要看其余数据，选中换页即可。

打印：打印屏幕显示内容。

自选转速方式同自选电压方式，这里不再赘述。

6.3 查询数据

在开机画面下选中**查询**，出现图 6-27 画面：



图 6-27 查询历史数据

| 第1组 | | | | 2014.07.23 14:18 |
|-----|----------|-------|--------|------------------|
| | 转速rpm | 功耗 | 阻抗 | 增量% |
| 1) | 0 rpm | 280 W | 26.8 Ω | 0% |
| 2) | 300 rpm | 281 W | 27.2 Ω | 1% |
| 3) | 600 rpm | 281 W | 27.0 Ω | -0.7% |
| 4) | 900 rpm | 279 W | 26.9 Ω | -0.4% |
| 5) | 1200 rpm | 285 W | 26.6 Ω | -1% |
| 6) | 1500 rpm | 284 W | 26.4 Ω | -0.9% |
| 7) | 1800 rpm | 300 W | 25.8 Ω | -2% |
| 8) | 2100 rpm | 308 W | 24.6 Ω | -4% |
| 9) | 2400 rpm | 304 W | 24.3 Ω | -1% |
| 10) | 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% |
| 11) | 3000 rpm | 311 W | 24.3 Ω | 0.3% |
| 12) | 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% |

图 6-28 查看第 1 组数据

退出，选中后将退至开机画面；

减 1，如果只存了 4 组数据，此时选中减 1，将显示“查询第 4 组记录”；

加 1，选中后将显示“查询第 2 组记录”

确认，选中后进入记录数据。

在图 6-27 中选**确认**，进入第一组查看数据，屏幕左上角有组别显示，如图 6-28，在图 6-28 下旋转鼠标，出现图 6-29 界面。

| 第1组 | | 2014.07.23 14:18 | | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|--|
| 转速rpm | 功耗 | 阻抗 | 增量% | |
| 移行 | 退出 | 曲线 | 打印 | |
| 3) 600 rpm | 281 W | 27.0 Ω | -0.7% | |
| 4) 900 rpm | 279 W | 26.9 Ω | -0.4% | |
| 5) 1200 rpm | 285 W | 26.6 Ω | -1% | |
| 6) 1500 rpm | 284 W | 26.4 Ω | -0.9% | |
| 7) 1800 rpm | 300 W | 25.8 Ω | -2% | |
| 8) 2100 rpm | 308 W | 24.6 Ω | -4% | |
| 9) 2400 rpm | 304 W | 24.3 Ω | -1% | |
| 10) 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% | |
| 11) 3000 rpm | 311 W | 24.3 Ω | 0.3% | |
| 12) 2700 rpm | 304 W | 24.2 Ω | -0.3% | |

图 6-29 查看数据下的子菜单

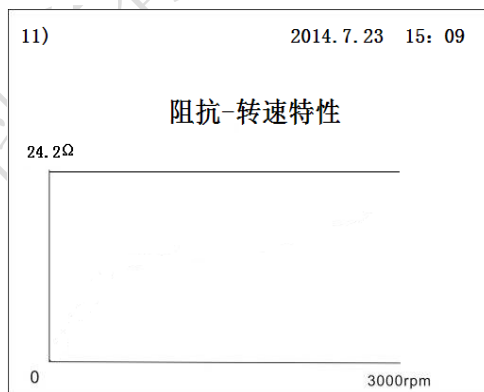


图 6-30 查看曲线

移行：由于屏幕最多只能显示 12 行，如要查看 12 行后的数据，必须选移行，右旋后选移行，行数增加；左旋后选移行，行数减小。

退出：选中后退至开机界面。

曲线：选中后出现图 6-29 界面。

打印：打印屏幕显示内容。

6.4 修改时钟

仪器内部含有时钟电路，供试验时记录时间。

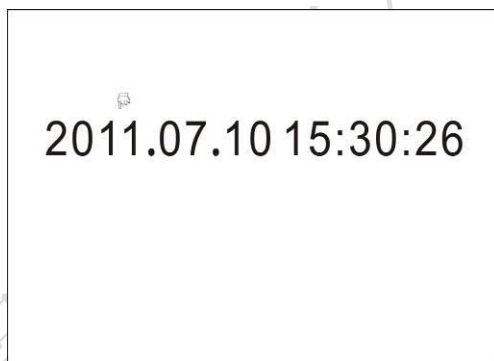


图 6-31 修改时钟



图 6-32 保存时钟设置

手形光标选中后，右旋增加，左旋减小，调好后垂直按下鼠标，表示确定年份；手形光标将自动指向月份，通过左旋或右旋鼠标调整月份，以此类推，当把秒调整好后，垂直按下鼠标，将出现图的画面，选中**确认**保存。

七、维护保养

- 1、平时仪器应放置于干燥、通风的地方，防止因受潮而损坏内部元件。
- 2、仪器搬运和安放过程中应小心谨慎，避免剧烈震动和摔落。
- 3、正常情况下不允许打开机箱，插拔内部机件，以免造成不必要损失。
- 4、本产品保修期为一年，终身维修。一年内若发生质量问题，由我公司负责免费修理或更换。

八、售后服务

仪器自购买之日起一个月内，属产品质量问题免费换新；一年之内，仪器使用过程中出现故障或问题免费维修。本公司对整机提供终身保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

九、装箱清单

- | | |
|-------------------|----|
| 1、仪器主机 | 1台 |
| 2、测试线（120A 红色、黑色） | 1套 |
| 3、输入线（接调压器用） | 2根 |
| 4、AC 220V 电源线 | 1根 |
| 5、接地线 | 1根 |
| 6、转速传感器（仅 A 型提供） | 1台 |
| 7、保险管 2A | 5只 |
| 8、合格证 | 1份 |
| 9、说明书 | 1份 |

十、光电转速传感器技术参数及使用说明

技术参数

- 1、测量转速范围：10r/min~10000 r/min
- 2、检测距离：50mm~150mm
- 3、供电电源：+10~14 VDC
- 4、工作条件：环境温度 5~40℃；相对湿度≤85%

使用说明

- 1、将光电传感器的 3 芯插头与仪器面板上的 3 芯插座牢靠连接。
- 2、取 6 块 $10\times 10\text{mm}^2$ 的定向反射纸贴于被测物（转轴或旋转平面）上作反光面，并将其余部分涂上黑色作非反光面，
- 3、传感器的镜头必须垂直对准定向反射纸。
- 4、传感器壳体上有红色指示灯一个，当镜头对准定向反射纸后，指示灯应发光，如不发光，则应调节镜头与反射纸之间的距离使其发光，然后将被测物转入非反光面，指示灯应不发光。**在做实验前，必须将被测物旋转一周，以确定除定向反射纸外无其余反光物！**被测物旋转一周后，红色指示灯发光 6 次。
- 5、传感器壳体上有一可调电位器，其作用是如果测量距离较短时，朝 MIN 方向调节；如距离较大时，朝 MAX 方向调节，即可达到要求。传感器的识别范围为 50mm~150mm，只要距离在此范围内且满足第 4 条所有要求，距离远近与测量精度没有任何关系。
- 6、本传感器连续工作时间为 8 小时。